



INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Arranques bruscos na embraiagem

A causa pode ser um ajuste incorreto da servo-embraiagem

Fabricante:	Mercedes-Benz
Modelos:	Actros MP 2 (2003 -2008) Actros MP 3 (2008 -)
Tipo:	932, 933, 934 com o código (GE2) EDC II (Electronic Drive Control) 930, 932, 933, 934, 940, 944 com o código GE3 Mercedes PowerShift 930, 932, 933, 934 com o código (GE7) Mercedes PowerShift 2

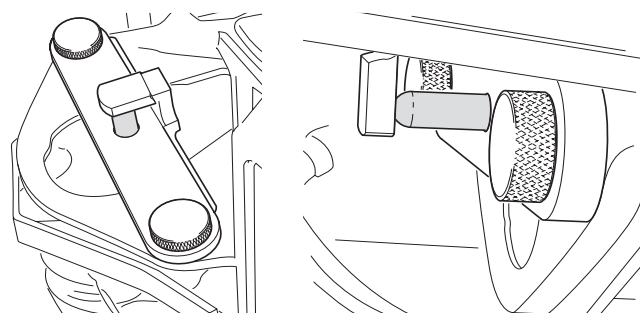


Fig. 2: Dispositivo de ajuste do fabricante do veículo (ref^a: 930 589 00 23 00)

Em caso de apresentação de problemas, deve-se, em primeiro lugar, verificar o ajuste do êmbolo da servo-embraiagem. Para isso, deve utilizar-se um dispositivo de ajuste do fabricante do veículo.

Nos veículos mencionados anteriormente existe a possibilidade da embraiagem provocar arranques bruscos em diferentes situações da condução.

A causa pode estar relacionada com um ajuste impreciso da servo-embraiagem.

 


Fig. 1: O êmbolo da servo-embraiagem pode ser ajustado

Instruções:

- Retirar o êmbolo da forquilha de embraiagem, desenroscar a contraporca e voltar a colocar o êmbolo
- Montar o dispositivo de ajuste (fig. 2, esquerda)
- Rodar a biela do êmbolo até que fique assente sem folga no dispositivo de ajuste (fig. 2, direita)
- Desmontar o dispositivo de ajuste
- Retirar o êmbolo e apertar a contraporca
- Montar o t êmbolo

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha
Teléfono: +34 91 658 66 86
Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.pt



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET